

Доработка КДУ-3.xM N5 (узел заряда аккумуляторов)

Доработка связана с низким напряжением питания микросхемы часов D25, что на некоторых экземплярах контроллеров приводит к отключению с кодом «88» (Отказ Flash) в течение первого месяца эксплуатации. Иногда сбиваются или обнуляются часы.

Доработке подлежат блоки электронные контроллеры КДУ-3М с серийным номером до 226. Необходимо установить перемычку между выводами 1,3 диодной матрицы VD6 (замкнуть верхний по электрической схеме диод).

